



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

VOLKSWAGEN T5



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Płyta wciągarki)

FITTING INSTRUCTION

(Winch plate)

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



(Лебедка пластины)

MONTAGEANLEITUNG

(Winch Platte)


T5-PW

Wykaz elementów:
Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга:
Liste der Elemente:
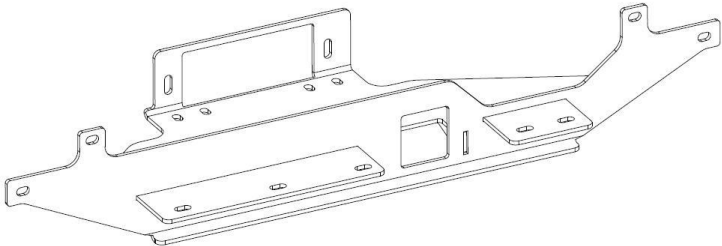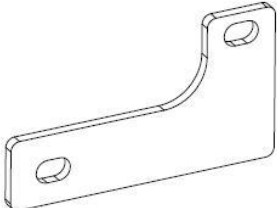
<p>1. Płyta wciągarki (szt. 1) Winch plate (1 pc.) Лебедка пластины (шт.1) Winch Platte (st.1)</p>	
<p>2. Zamocowanie prawe I (szt.2) Right attachment I (2 pc.) Крепление правое I (шт.2) Montage rechts I (st.2)</p>	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M12x50 – (5) M12x100 – (4) Gwint niepełny	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M12 – (9)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 13 – (10) Ø 13 – (8)–XL		

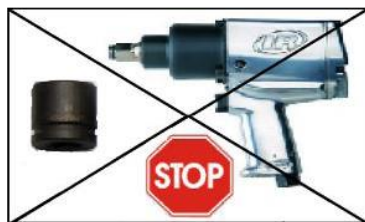

4,5h

Czas montażu
 Fitting time
 Время монтажа
 Montagezeit


M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm	M12 - 87 Nm
------------	------------	-------------	-------------

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!
ATTENTION: Foil remove after fitting!
ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!
HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden

Montaż / Fitting / Монтаж / Montage
T5-PW

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	M10x35	Ø11(x2)	M10
B	M12x60	Ø13(x2) - XL	M12



16,2 kg


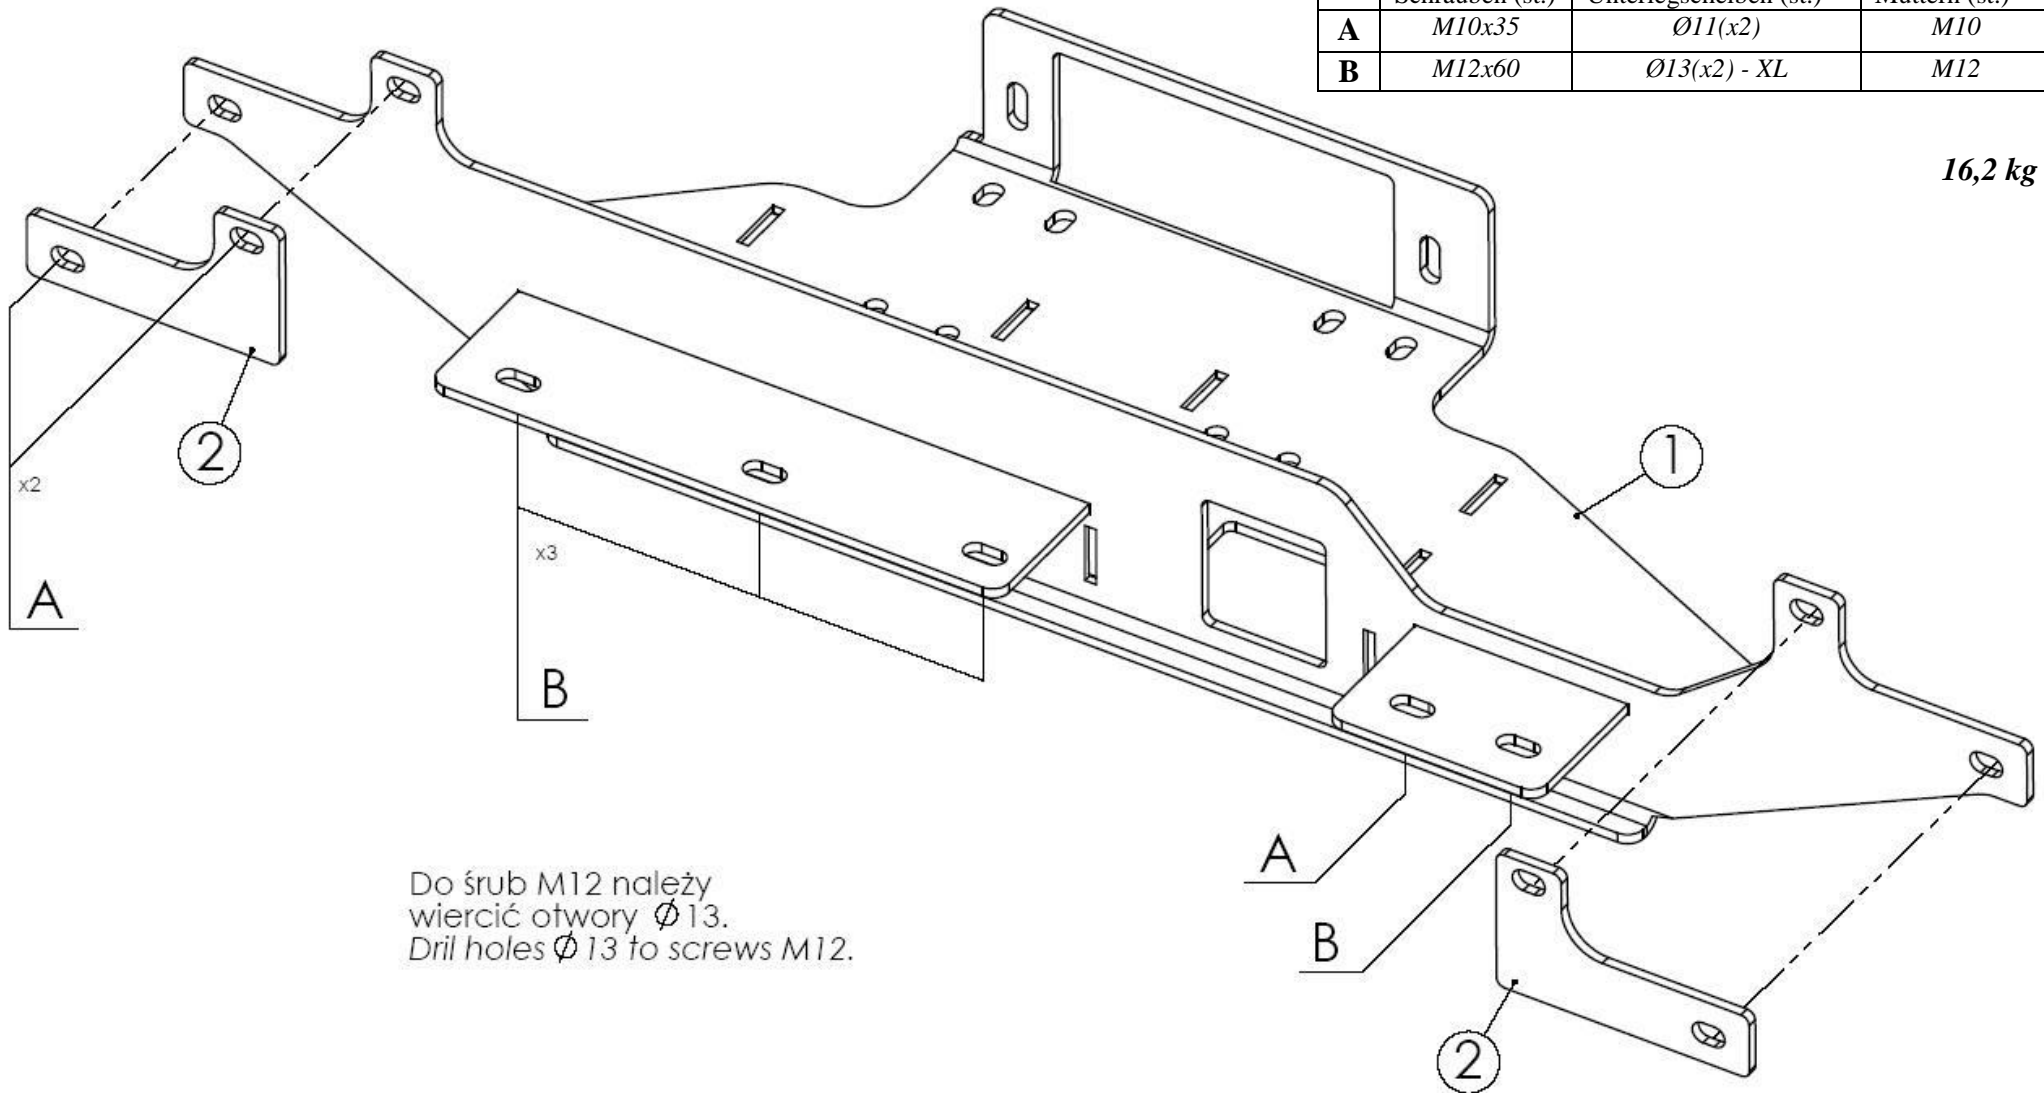


*Montaż (zdjęcia) / Fitting (pictures) / Монтаж (фотографии)
/ Montage (Fotos)*




Wycinanie belki przedniej:
Cutting of the front beam:

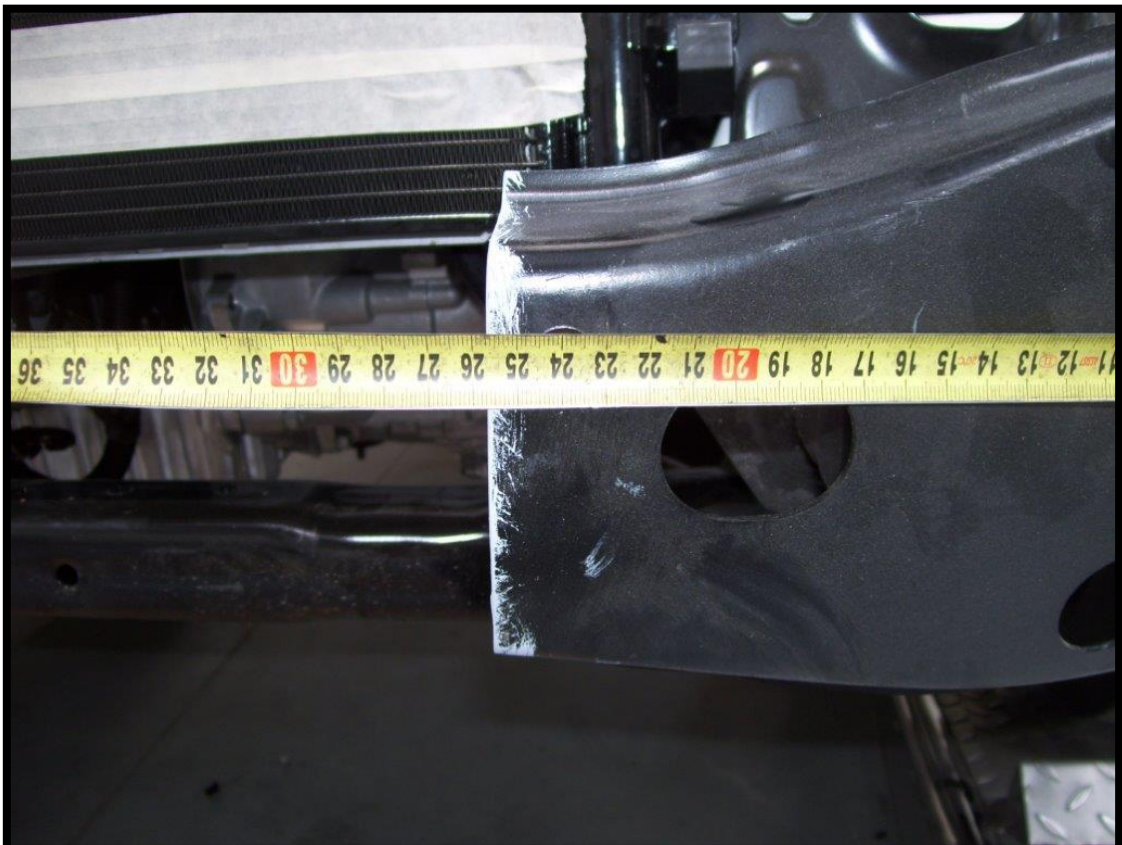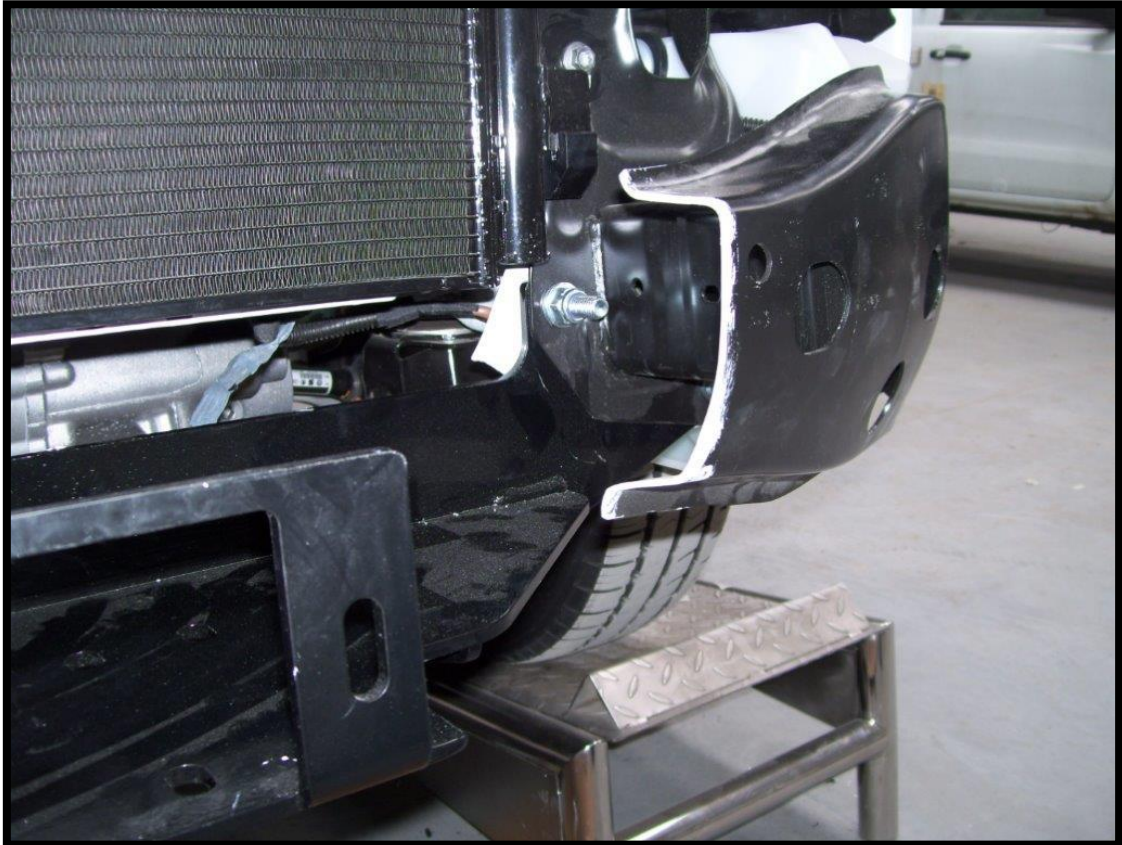

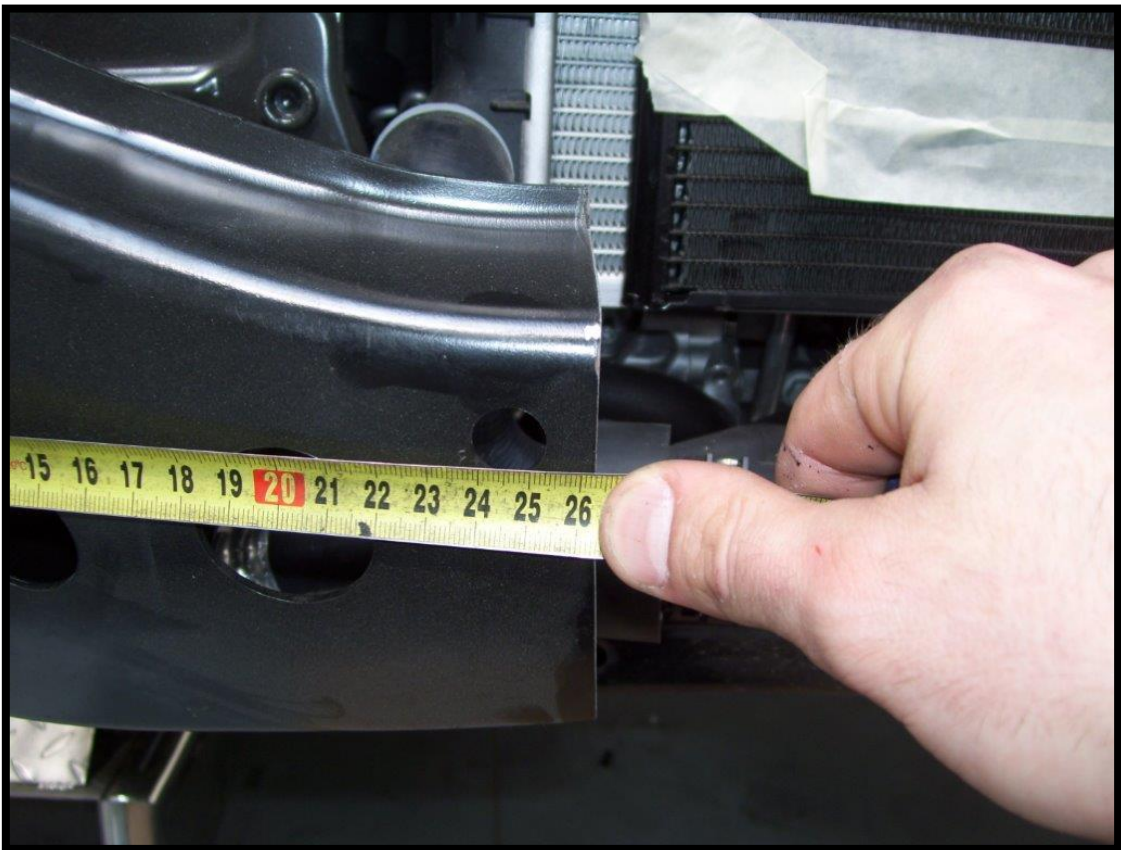
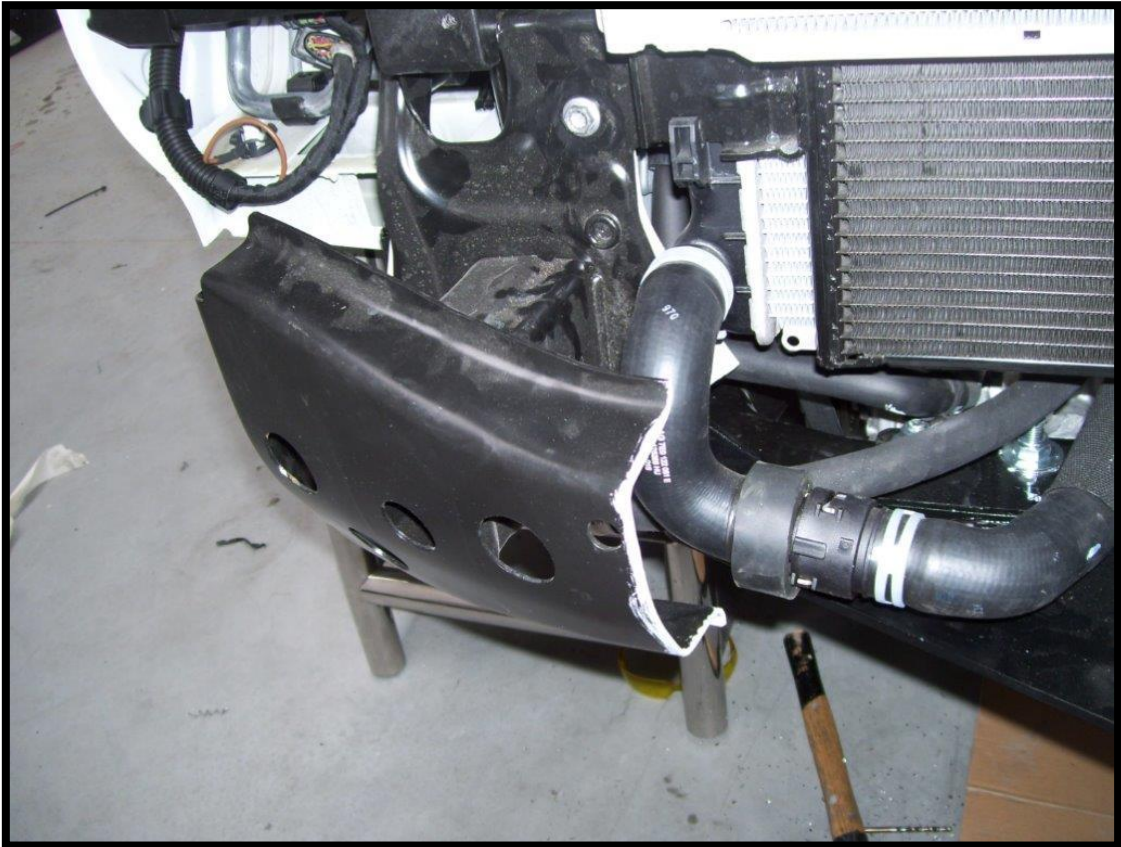





Rozwiercenie otworów $\text{Ø}13$ z boku.
Hole drilling $\text{Ø}13$ from side.

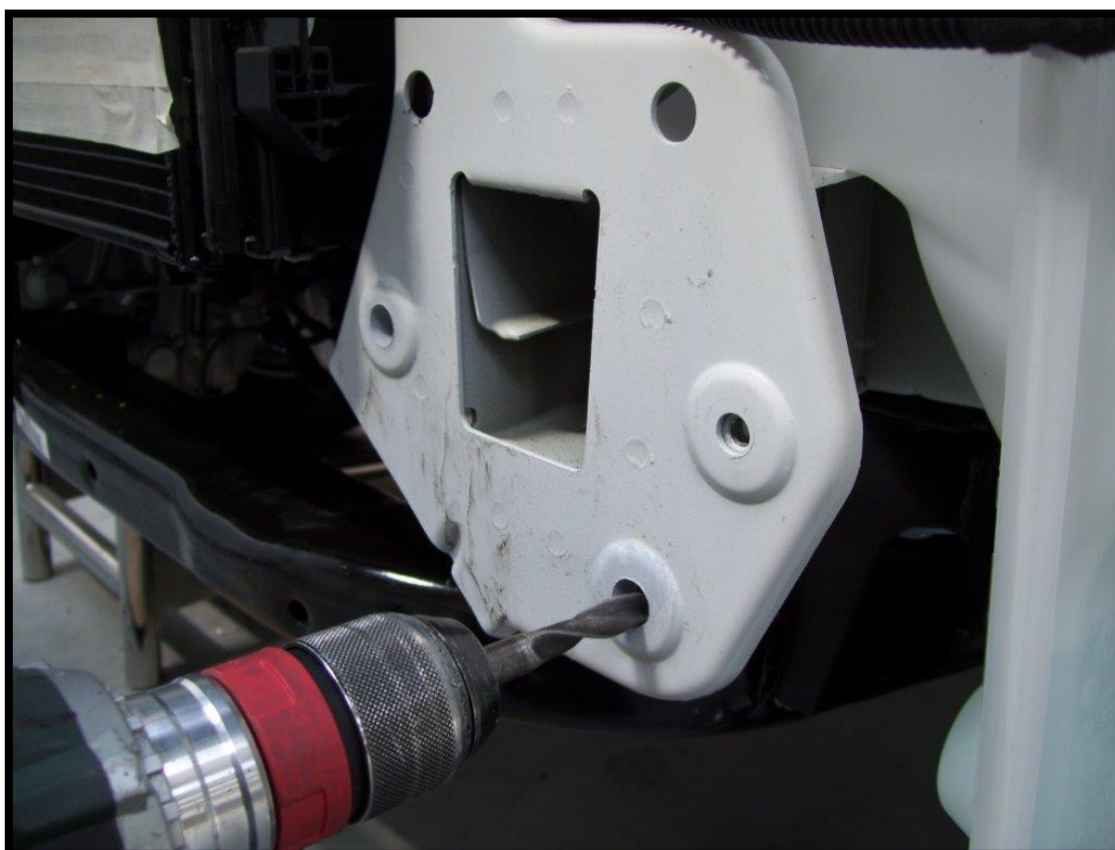

Montáž / Fitting

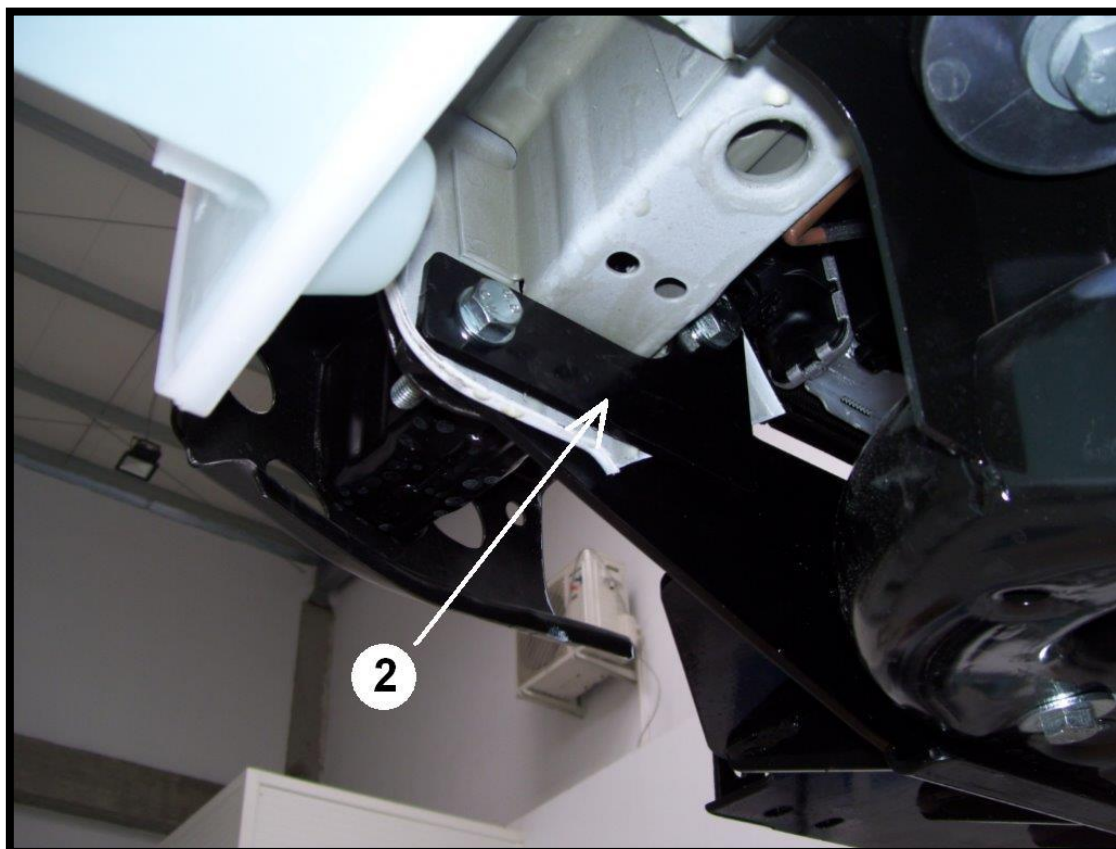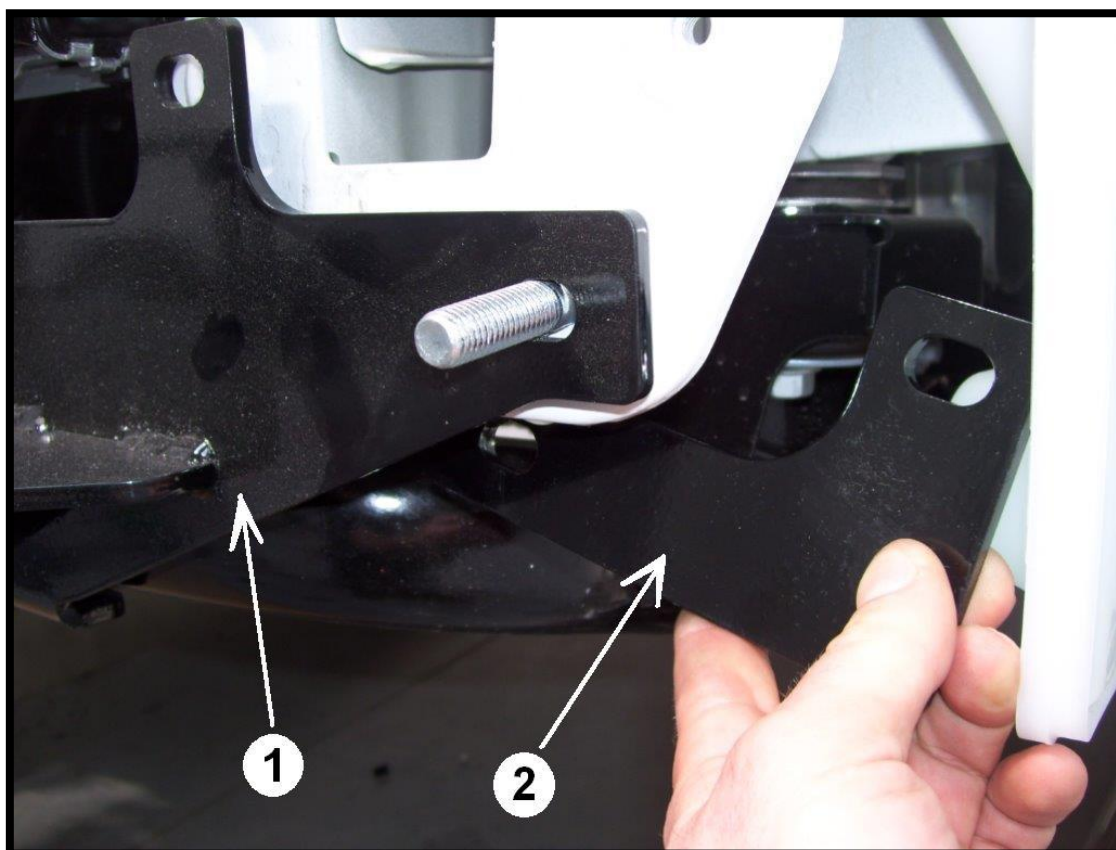


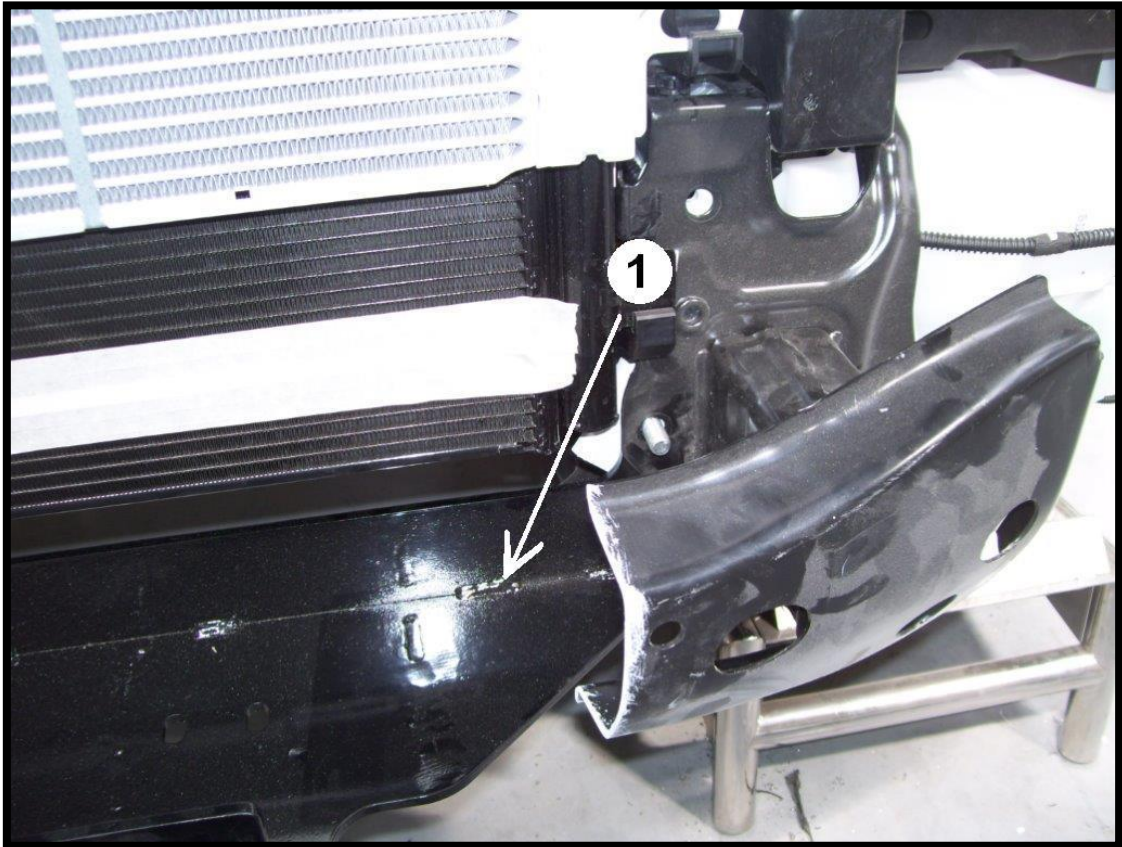

Do śrub M12 należy wywiercić otwory $\text{Ø}13$ z dołu.
Hole drilling $\text{Ø}13$ from bottom for M12 screws.





Uchwyt dźwigni przełączającej należy zdemontować i obrócić o 90 stopni, tak aby dana dźwignia znajdowała się z przodu wyciągarki:
Switching lever handle must be removed and rotated 90 degrees, so that the lever was on the front:

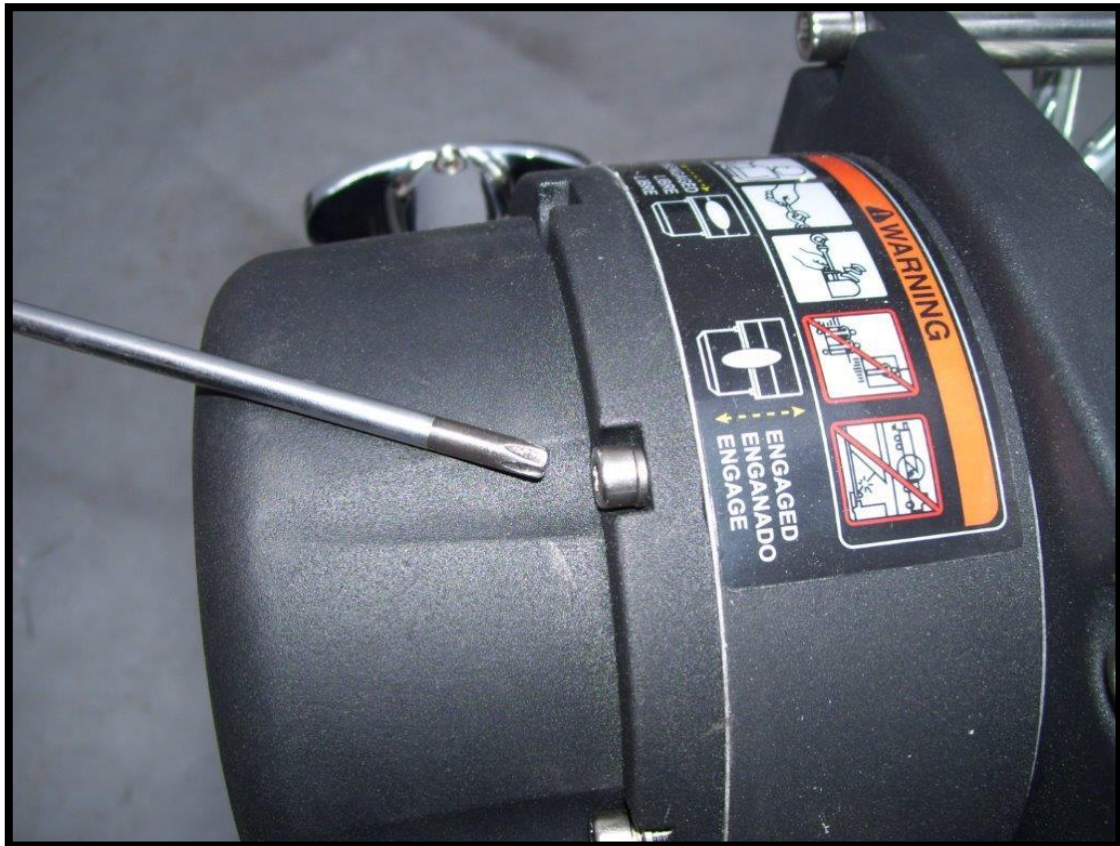




Trzy przewody (H07V-K 1x35) z końcówkami (8x35).
Three wires (H07V-K 1x35) and tips (8x35).

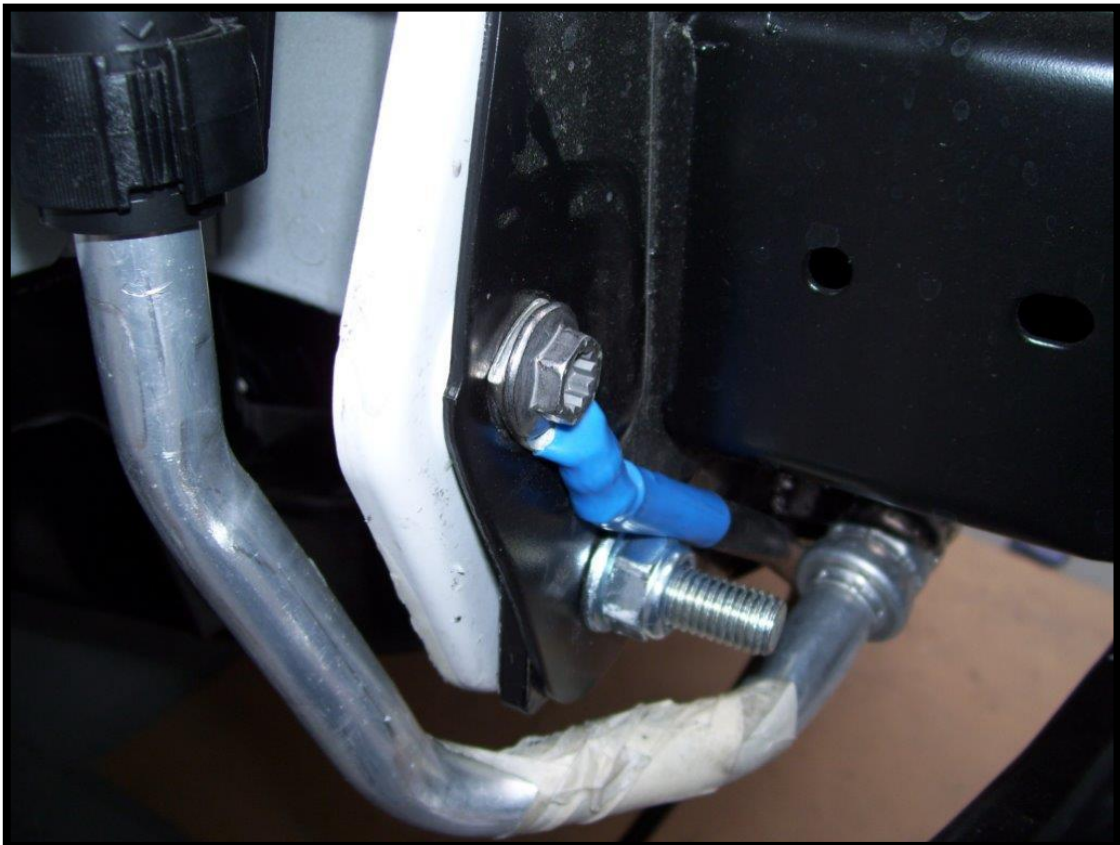

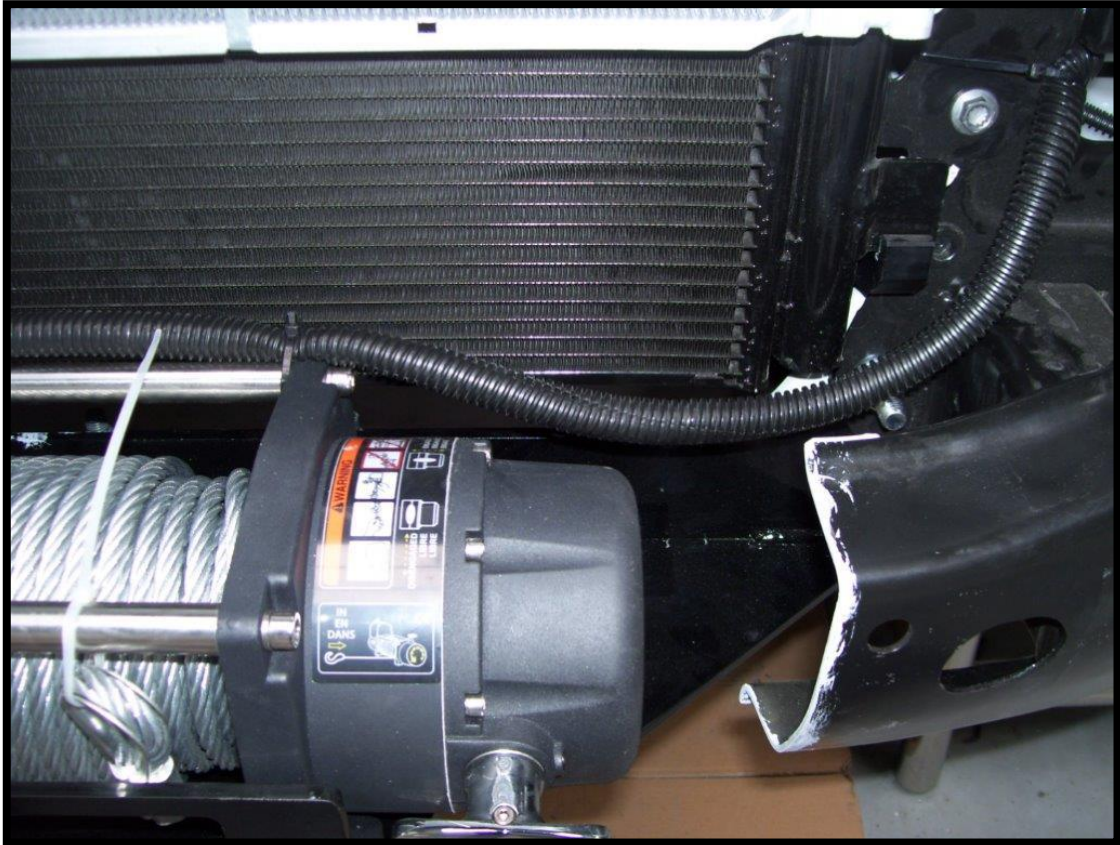

Bezpiecznik należy zamocować bezpośrednio do akumulatora a następnie należy zamocować czerwony przewód do danego bezpiecznika.

The fuse must be mounted directly to the battery and then attach the red wire to the fuse.

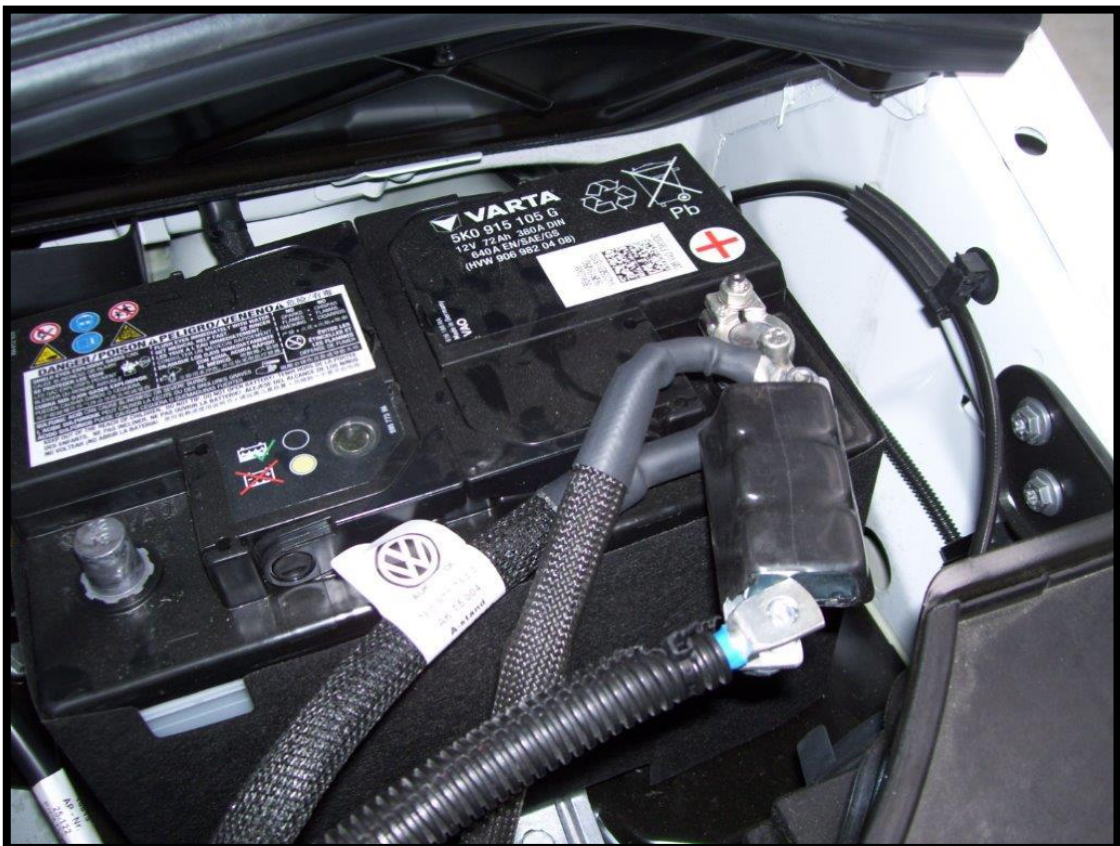

Montowanie zamocowania gniazda.
Mounting socket attachment.



Hebel zabezpieczający (główny wyłącznik prądu)
montuje się w dowolnym miejscu pod maską.
Security main breaker is mounted anywhere under the hood.





Dopasowywanie przedniej osłony:
Adjust the front cover:

